

钨极氩弧焊焊接低碳钢的常识



钨极氩弧焊主要用于低碳钢接头的打底焊上，特别是背面无法焊接而又要求正面根部焊透，并在背面形成焊缝的场合，例如锅炉受热面管子、集箱等。

一、焊接材料的选用

 

氩气应选用一级氩气；填充焊丝可选用H10MnSi、H05MnSiAlTiZr 等；钨极推荐使用 WCe20 铈钨极、WY 钇钨极和 WYBa 钇钍钨极等。

二、焊前准备

手工钨极氩弧焊打底坡口尺寸见表 1，自动钨极氩弧焊打底坡口尺寸见表 2。坡口一般采用机械方法加工。焊接前应将坡口及两侧表面各 10~15mm 的范围清理干净，直至露出金属光泽。

表 1 手工钨极氩弧焊打底坡口尺寸		
坡口型式	坡口尺寸/mm	
	δ	1~3
	b	1.5~2
	δ	3~6
	b	1.5~2
	p	0.5~1.0
	a	$60^{\circ} \pm 5^{\circ}$
	δ	6~10
	b	1.5~2.0
	p	0~1.0
	a	$70^{\circ} \pm 5^{\circ}$
	δ	≥ 10
	b	2.0~2.5
	p	0~1.0
	a	$70^{\circ} \pm 5^{\circ}$
	δ	≥ 20
	b	2.0~2.5
	p	1.5~2.5
	a	$12^{\circ} \pm 5^{\circ}$

表 2 自动钨极氩弧焊打底坡口尺寸

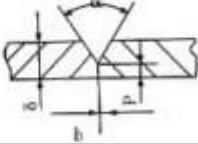坡口型式	坡口尺寸/mm	
	δ	1~4
	b	0~0.5
	δ	4~6
	b	0~0.5
	p	$2^{+0.5}_{-0.5}$
	a	$60^{\circ} \pm 5^{\circ}$

三、焊接参数的选择

通常情况下,手工钨极氩弧焊氩气流量为 6~10L/min,自动钨极氩弧焊为 8~12L/min。焊接电源采用直流正接。电弧长度应保持 2~3mm。在焊件厚度为 3~6mm 时,手工钨极氩弧焊钨极直径为 2.5~4mm,填充焊丝直径为 2.5~3mm;自动钨极氩弧焊钨极直径为 4~5mm。钨棒的端部均应磨成圆锥形,锥角为 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$,端头要留有 $\Phi 0.8\text{mm}$ 的平面。一般手工钨极氩弧焊钨极伸出喷嘴的长度为 4~6mm,自动钨极氩弧焊为 2.0~3.5mm。表 3 是手工钨极氩弧焊焊接锅炉管道及集箱的参数。

表 3 锅炉管道及集箱手工钨极氩弧焊参数

焊件名称	壁厚/mm	钨棒直径/mm	焊丝直径/mm	氩气流量 (L/min)	焊接电流/A
管子对接	3~6	2.5	2.5	6~8	50~100
管道及集箱环缝	>10	3	2.5	6~8	110~140

四、操作技术

当进行对接缝或搭接缝平焊时,焊枪、填充焊丝与焊件之间的相对位置见图 1。一般都采用左焊法。当进行管子和筒形焊件的对接或搭接环形焊缝焊接时,焊枪、填充焊丝与焊件之间的相对位置见图 2。焊丝应均匀缓慢地向熔池前沿给送,其速度必须与焊接速度匹配,还要注意切勿与钨极接触,以免造成钨极污染。焊丝端部应始终处于氩气的保护范围内,以免焊丝加热端被氧化。焊接结束时,应延时停气,焊接电源逐渐衰减。当焊缝中断再度起焊时,起焊焊缝要与原焊缝重叠 8~10mm。

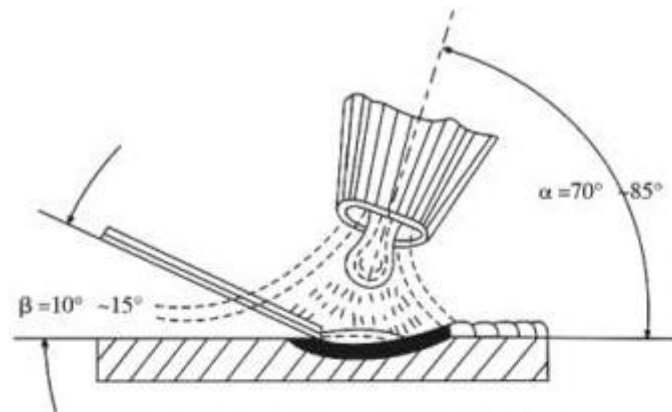


图1 钨极氩弧焊平焊时的操作技术

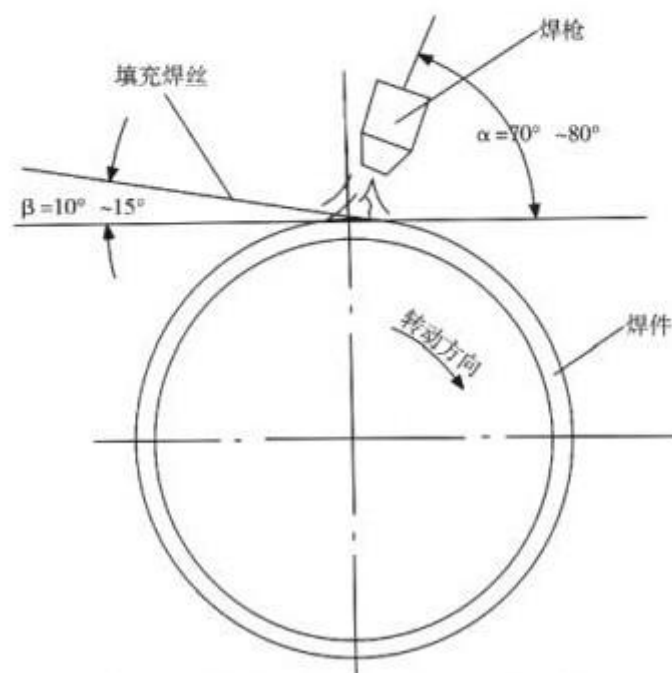


图2 钨极氩弧焊焊接环缝时的操作技术

来源：摘自网络